


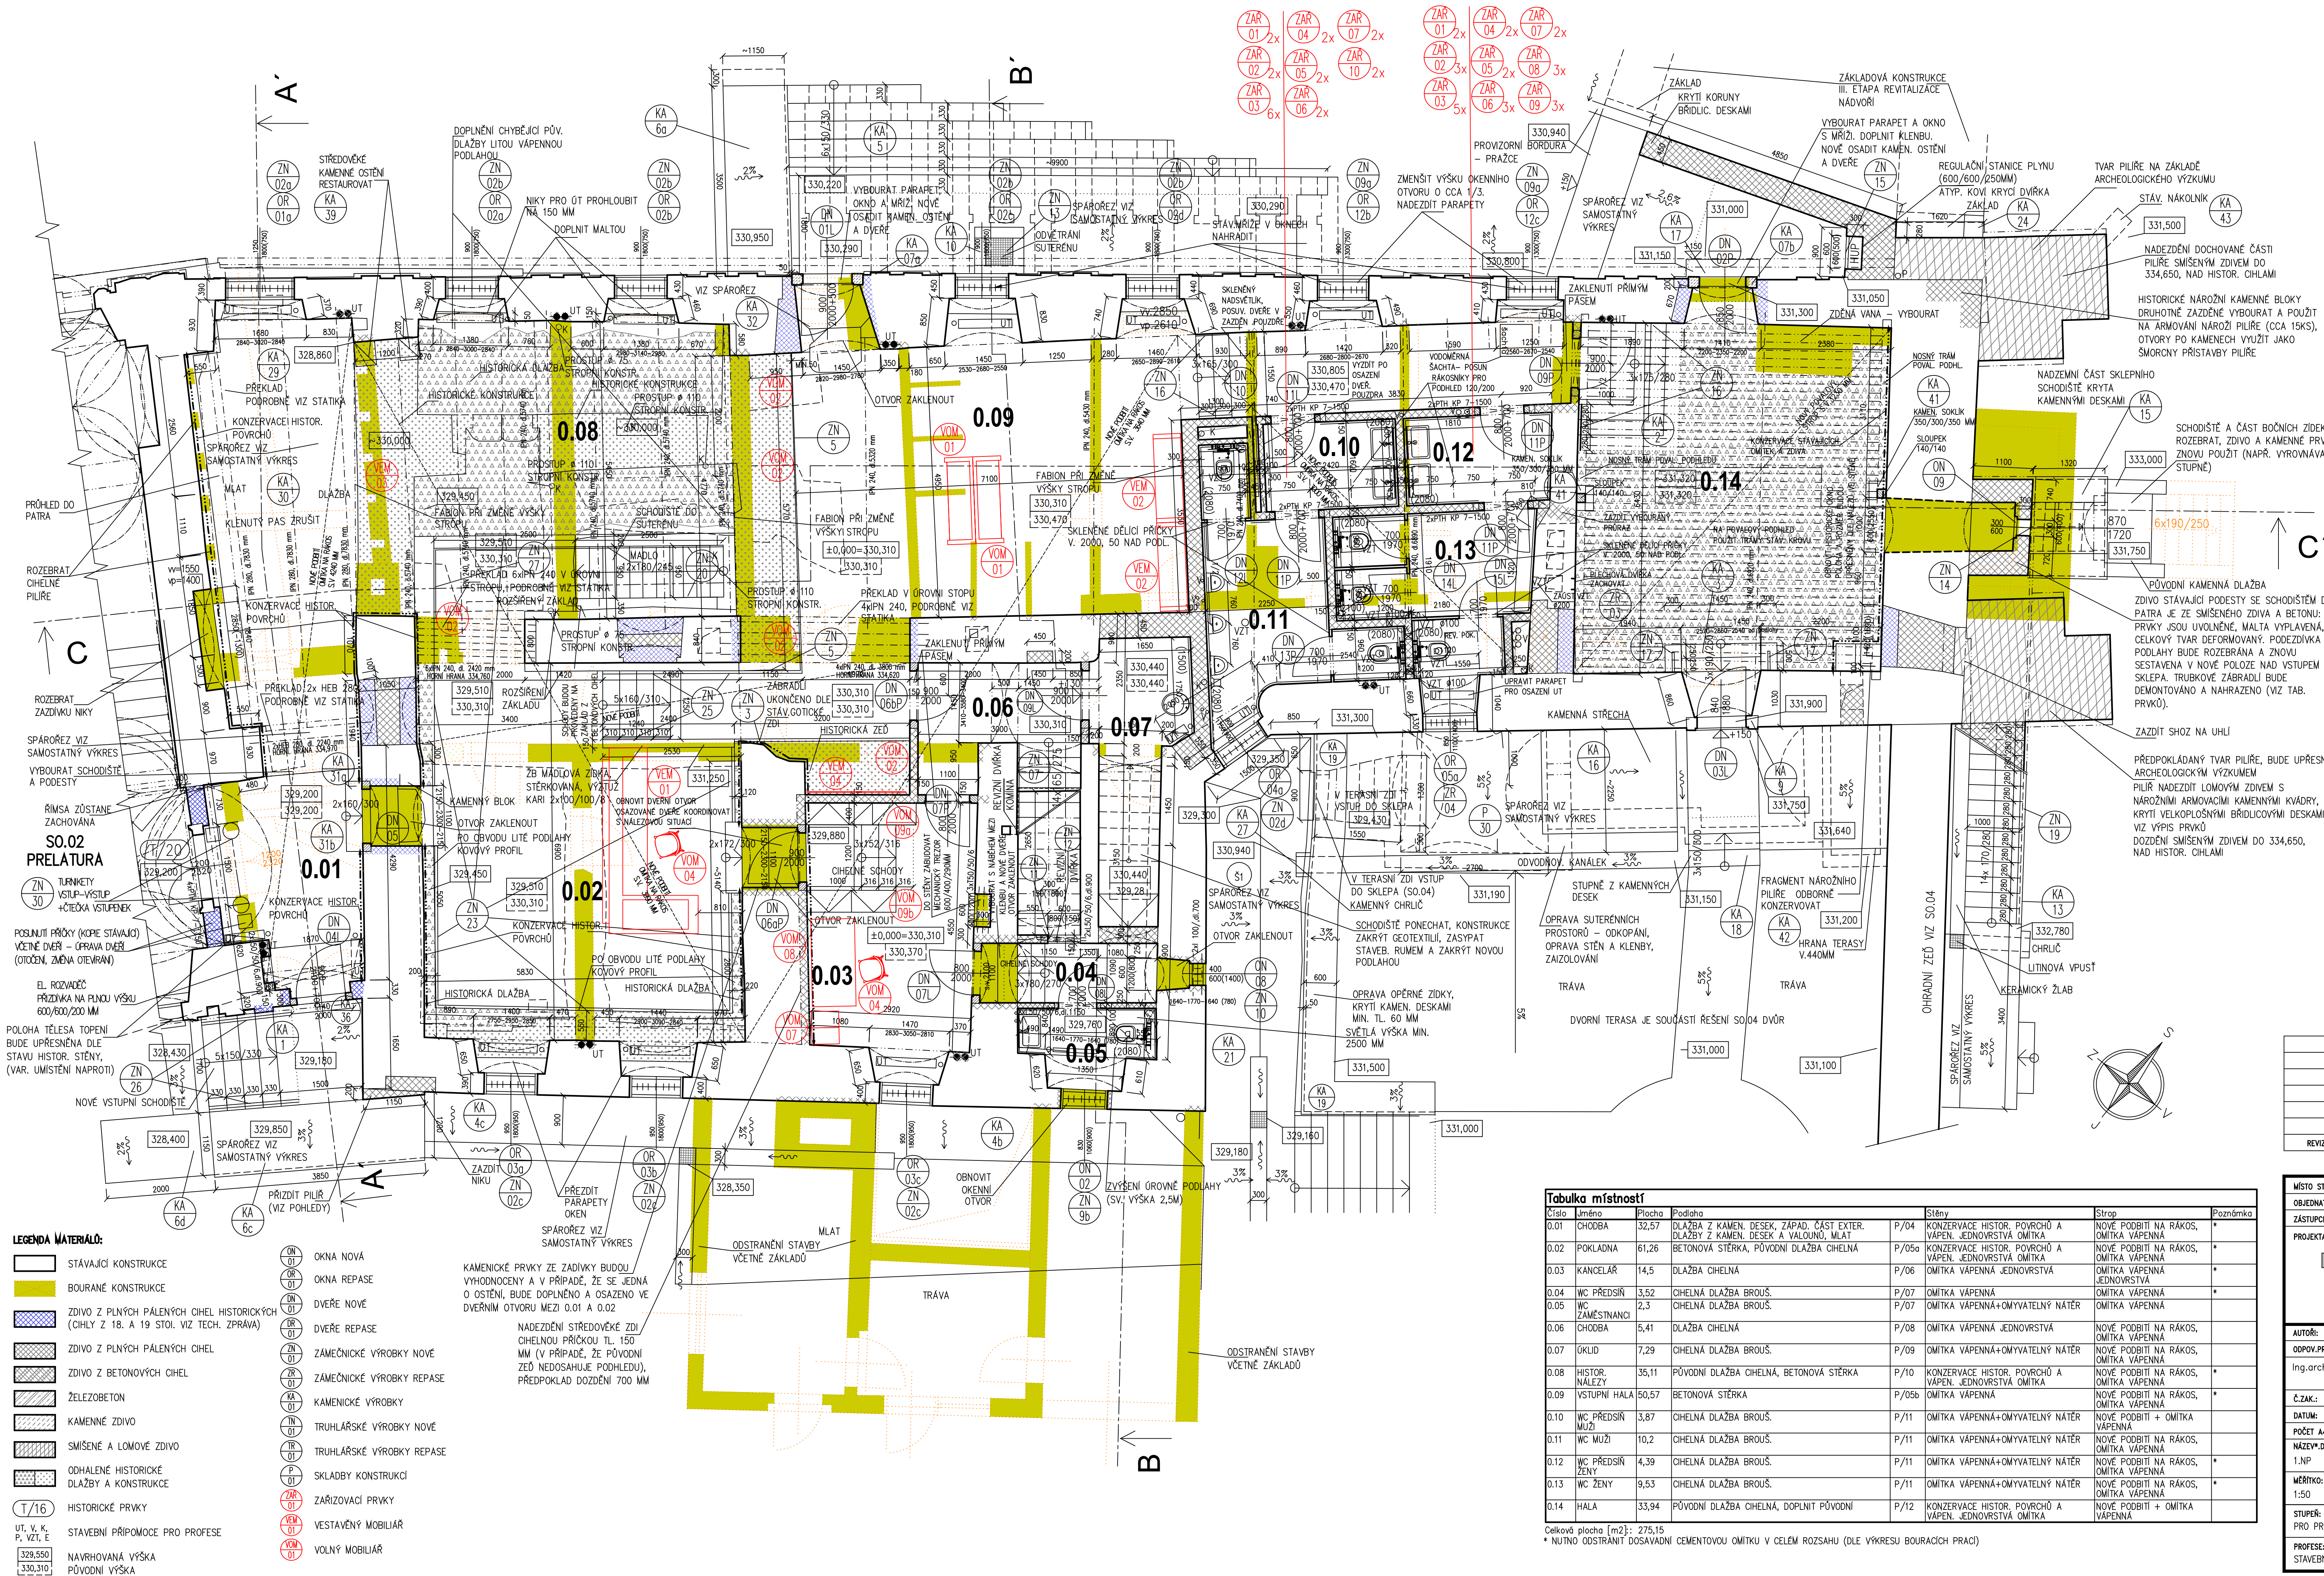

POZNÁMKA:			
- OBJEKT JE PO DLOUHODOBÉM NEVYUŽÍVÁNÍ NAPADEN BIOTICKÝMI ŠKŮDCI. PRŮZKUMEM BYLO PROKÁZANO NAPADENÍ STROPNÍCH TRÁM, PODLAH, ZÁKLŮP, PODHLEDŮ, ZÁRUBNÍ I KROVU DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI. V KONTAKTU S NAPADENÝM DŘEVEM BYLO INFIKOVÁNO I OKOLNÍ ZDVO (PODROBNĚ VIZ "ZNALECKÝ MYKOLOGICKÝ A ENTOMOLOGICKÝ POSUDEK").			
- BUDOU ROZEBRÁNY SKLADBY PODLAH, ZÁKLŮPY A PODHLEDY STROPŮ PRO PROVEDENÍ PODROBNÝCH PRŮZKUMŮ NOSNÝCH TRÁM. DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE NAPADENÉ BIOTICKÝMI ŠKŮDCI BUDOU ZLIKVIDOVÁNY MIMO OBJEKT TAK, ABY NEDOCHÁZELO K DALŠÍ KONTAMINACI OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (BLÍŽE VIZ BOURACÍ PRÁCE).			
-PO ROZKRYTÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ ODHALENÉ NOSNÉ TRÁMY PODROBNĚ POSOUZENY PŘIVOLANÝM ODBORNÍKEM Z HLEDISKA NAPADENÍ BIOTICKÝMI ŠKŮDCI. VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ STAVU VŠECH STROPNÍCH TRÁM A TO I TRÁMŮ, U KTERÝCH SE POČÍTÁ S VYUŽITÍM KONSTRUKCÍ STROPŮ V NOVE POZICI (SO.01) BUDE ZOHLEDNĚNO V UPŘESNĚNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ PŘED ZAHÁJENÍM VÝMĚN TRÁM, BUDE ODSOUHLAŠENA VE SPRÁVNÉM ŘÍZENÍ			
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY, PO VYTŘÍDĚNÍ NAPADENÝCH A POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, BUDOU OČIŠTĚNY, ZBAVENY SPOJIVACÍHO MATERIÁLU, IMPREGNOVÁNY (PROTI HOUBÁM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU) A ZNOVU V OBJEKTU POUŽITÝ.			
- VŠECHNY ZDĚNÉ KONSTRUKCE, V MÍSTĚ VÝSKYTU BIOTICKÝCH ŠKŮDCŮ, BUDOU DŮKLADNĚ VYČIŠTĚNY A NAPADENÁ MÍSTA BUDOU ODBORNĚ OŠETŘENA.			
- ODSTRANĚNÍ PRÍZDVEK U STŘEDOVÝCH ZDI A SNÍMÁNÍ NOVODOBÝCH OMÍTEK Z JEJICH POVRCHU BUDE REALIZOVÁNO ZA STÁLÉ PŘÍTOMNOSTI PAMÁTKOVÉHO DOHLEDU.			
- VÝČIŠTĚNÝ ODPAD DŮSLEDNĚ VYVEZEN MIMO OBJEKT A ZLIKVIDOVÁN.			
- PRO ZPĚTNÉ ZÁSPY BUDE POUŽITA STAVEBNÍ SŮT Z DEMOLICE RUŠENÝCH KONSTRUKCÍ V RÁMCI STAVBY SO.01 (MIMO CELÉ CHILY A LOMOVÝ KAMEN – KTERÉ BUDOU NOVE VYUŽITÝ), KTERÁ NENÍ NAPADENÁ HOUBOU.			
- ZE DVORA BUDE VYBOURÁNA PŘÍSTAVBA KOTELNY S KAMÍNEM.			
- BUDE VYBOURÁNA ZDĚNÁ NÁSTAVBA V ÚROVNI KROVU (2. PATRA) A KROV BUDE OBNOVEN V PŮVODNÍM TVARU PŘED POŽÁREM Z ROKU 1913, VČ. POLOŽENÍ NOVE KRYTINY.			
- BUDE PROVEDENA OPRAVA A VYČIŠTĚNÍ PONECHÁVÁNÝCH KOMINŮ VČ. JEJICH REVIZE STAVEBNÍHO STAVU. BUDOU OPRAVENA PŘÍP. DOPLNĚNA KOMINOVÁ REVIZNÍ (NA PŮDĚ) A ČISTIČI (U PATY KOMÍNA) DÍVKY. V PROSTORU KROVU BUDOU KOMINY OMÍTNUTY, VYZNAČENÉ VYBOURÁNE KOMINY BUDOU 1M NAD ÚROVNÍ PODLAHY KROVU ROZEBRÁNY A UZAVŘENY. ZADZENÝ BUDOU ROVNĚŽ VŠECHNY OSTATNÍ ZDĚRE A DÍVKY DO NĚJ VE VŠECH PODLAŽÍCH. STEJNĚ TAK UZAVŘÍ VŠECHNY OTVORY DO KOMINŮ VYUŽITÝCH PRO VZT.			
- DO NÁDVŮRÍ KLÁŠTERA BUDOU PROVEDENY 2 NOVÉ VSTUPY VČ. VENKOVNÍCH SCHODIŠT.			
- V OBJEKTU BUDOU ODSTRANĚNY NOVODOBÉ TVRDE (CEMENTOVÉ) OMÍTKY. NOVÁ INTERIÉROVÁ OMÍTKA BUDE JEDNOVŮRSTVÁ VÁPENNÁ ZATAŽENÁ DŘEVĚNÝMI HLADITKY.			
- BUDE PROVEDENA CELKOVÁ OBNOVA VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NEFUNKČNÍ SÍTĚ BUDOU DEMONTOVÁNY V CELÉM ROZSAHU.			
- DO PODLAHY KROVU A NAD PRŮCHODEM DO DVORA BUDE MEZI TRÁMY VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE.			
- BUDOU PROVEDENY OKAPOVÉ CHODNÍKY Z DRUHOTNÉ POUŽITÝCH, RUČNĚ OPRACOVANÝCH VELKOPLOŠNÝCH DESEK MIN. TL. 100 MM, VALOUNŮ A LOMOVÉHO KAMENE (VIZ GRAFICKÉ PŘÍLOHY).			
- FASÁDY VE DVŮRNÍ ČÁSTI JE TŘEBA PROVÁDĚT V NÁVAZNOSTI NA REKONSTRUKCI DVORA (SNÍŽOVÁNÍ ÚROVNĚ TERÉNU).			
- V NÁVAZNOSTI NA VÝŠKOVÉ OPRAVY DVORA PRELATURE BUDE NOVE PROVEDENO VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ Z KAMENNÝCH STUPŇŮ.			
- OKNA			
- VNĚJŠÍ – REPASE (PŘÍPADNĚ NOVE REPLIKY PŮVODNÍHO STAVU)			
- VIZ SPECIFIKACE V TABULÁKCH PRVKŮ			
- V SOUTĚŽI MEZI OBJEKTY OPATVÍ (SO.01) A PRELATURE (SO.02) BUDE VE STROPĚ MEZI I. A II. PATRA PONECHÁN PRŮHLED (PREZENTACE HISTORICKÉHO ŘEZNÉHO ZDÍVA).			
- SNÍŽENÉ PODHLEDY BUDOU PROVEDENY "KLASICKY" – T.J. NA DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCI S RAKOSEM A S VÁPENNŮM OMÍTKOU.			
- V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ JE VYZNAČENA VÝŠKA OBKLADU, NEBO VÝŠKA OCHRANNÉHO LAKU NA OMÝVATELNÉM NÁTERU. ŠTĚRKY NA STĚNÁCH V HYGIENICKÝCH ZÁŘÍZENÍCH A ÚKLIDOVÝCH KOMŮRÁCH, PLOŠOVANÉ NA PLOVCHU HISTORICKÝCH ZDI, BUDOU SEPAROVÁNY OMÍTKOU NA BÁZI VÁPNA.			
- VÝTUŽ LOŽNÝCH SPÁR PŘÍČEK (VÝTUŽ PRO ZDĚNÍ NA MALTU/POZINK) ø5, ŠÍŘE 100 MM. KAŽDÁ TŘETÍ LOŽNÁ SPÁRA BUDE VÝTUŽENA UVEDENOU VÝTUŽÍ. PRVNÍ 3 SPÁRY NAD OCEL. NOSNÍKEM A HORNÍCH 5 SPÁR BUDE TAKTĚ VÝTUŽENA UVEDENOU VÝTUŽÍ.			
- OCHRANA STŘEDOVÝCH ZDI (0.01–0.03, 0.08, 014) A DLAŽEB (0.02, 0.06, 0.08, 0.14) VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA KAP. 16 KONZERVACE ZDVA A DLAŽEB. PO ODKRYTÍ STŘEDOVÝCH ZDI BUDE ZPRACOVÁNA PODROBNÁ DOKUMENTACE KONZERVACE TĚCHTO ZDI, KTERÁ BUDE V PŘEDSTHU ODSOUHLAŠENA VE SPRÁVNÉM ŘÍZENÍ.			
OBSAH :		DATUM :	

NKP KLÁŠTER PLASY, PLZEŇSKÁ 2, 331 01 PLASY			
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, VALDŠTEJNSKÉ NÁM. 3, 118 01 PRAHA 1			
ZÁSTUPCE INVESTORA: MGR.P.PAVELEK,PHD, ŘEDITEL ÚZ.PAM.SPRÁVY V Č.BUDĚJOVÍCH, ING.V.ZELINKOVA, INVESTIČNÍ REFERENTKA			
PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 EMAIL: ATELIERST@ATELIERST.CZ			
Ing.arch. T.SANTAVÝ, Ing.arch. S.HLADNÍK, Ing.arch. Z.CHUDÁŘEK NPŮ GrŘ			
AUTANT: ZPRACOVATEL ČÁSTI:		KRESLIL:	
Ing.arch. T.SANTAVÝ		Ing.arch. S.HLADNÍK	
		Ing.arch. T.SANTAVÝ	
489 045 16 10		NÁZEV DÍLA:	
1/2018		NKP KLÁŠTER PLASY	
10		OBNOVA OPATSKÉ REZIDENCE	
		SO.01 STARÉ OPATSTVÍ	
ČÁST:		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Č. PŘÍLOHY:		PŮDORYS PŘÍZEMÍ (1.NP)	
Č. PŘÍLOHY:		D.1.1/04	